



1. Το αρχοντικό του Βουρλή στην τελική του μόρφη.



2. Η δυτική εξώπορτα μετά τις εργασίες καθαρισμού (με αμμοθολή).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΒΟΥΡΛΗ

Το κτίριο της Κας Αλεξάνδρας Μαυρογορδάτου - Πετρίτζη ή όπως το λένε οι ντόπιοι «το αρχοντικό του Βούρλη» βρίσκεται στη συνοικία Βαπόρια - με τα περισσότερα Νεοκλασικά αρχοντικά - της Ερμούπολης, πάνω απ' τον ορμίσκο «Τάληρο» και σε υψόμετρο 30 περίπου μέτρων από τη θάλασσα.

Είναι διώροφο υπερυψωμένο, λιθόκτιστο, τοποθετημένο -πανταχόθεν ελεύθερο- μέσα στο οικόπεδο, επάνω στην κυριότερη οδική αρτηρία, με την κύρια θύη του λοξά στον άξονα του δρόμου.

Αναστ. Κάρτας

Αρχιτέκτονας - Μηχανικός

Κτίσθηκε στα 1886 και έχει εμβαδόν 210 m². Οι εξωτερικοί τοίχοι στο τμήμα της υπερύψωσης, φέρουν συνεχή μαρμάρινη επένδυση έξωτερικά. Στα ισόγειο και δρόφο, οι άνευς, κυριεύειναι επιχρισμένες, ενώ οι κατακόρυφες ακμές τους και τα ανοίγματα τονίζονται από μαρμάριλιθους και μαρμαροκόλωνές. Μαρμάρινα γεισα διαχωρίζουν το ισόγειο και επιστέφουν τον ορόφο.

Οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες δείχνουν πως το απλό αυτό μεγαλοδαστικό σπίτι ανήκει στα Νεοκλασικά κτίρια της 8ης περιόδου. Περιέλαμβανε κυρίως, ίδιως (μεταξύ τους) χώρους που επικοινωνούνταν με έναν κεντρικό διδύμορφο στο ισόγειο. Ο διάδρομος αυτός που αρχίζει από την κύρια εισόδου και καταλήγει στο κύριο κλιμακοστάσιο, είναι και «ο δένονς συμμετρίας» του σπιτιού. Στον ορόφο κατέληγε στον εξωτηνό. Οι διφοροί βοηθητικοί χώροι και το κλιμακοστάσιο υπηρεσίας, που καλύπταν την Β.Α. γνωία του κτιρίου, διατάρασσαν αυτήν την ιστοριοποίηση. Το κτίριο ενώ στην κάτωφυ φαίνεται να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, στις πλάγιες (Ανατολική και Δυτική) οψίες παρουσιάζεται να έχει κορμό συμπαγή και «προσθήκη κατ επεκτάση» πιον του, γεγονός που εντείνεται κι από την αλλαγή των κουφωμάτων. Για την ερμηνεία αυτής της λεπτομέρειας, επικρατείστερη είναι η αποψη ότι κατά το στάδιο της ανέγερσης του κτιρίου, διαπιστώθηκε η ανάγκη για περισσότερους χώρους, που οδήγησε στην επιμάκυνση του κτιρίου (δύοτε περισσότερο βάθος) προς τα πιον. Επειδή δε οι χώροι αυτοί ήταν βοηθητικοί, δεν δοθήκε ιδιαίτερη σημασία στη λεπτομέρεια. Στους 4 καθέτους στην πρόσοψη φέροντες τοίχους και καθ όλο το ύψος, σε αποστάσεις 2 έως 5 μ. απ' την

πρόσοψη, υφίσταντο κατακόρυφες ρωγμές, άλλες σε συμπαγή τμήματα των τοίχων κι' άλλες εκατέρωθεν των θωλωτών υπέρθυρων. Οι ρωγμές αυτές χρονολογούνταν από πολλά χρόνια και οι ιδιοκτήτες - χρήστες αποπειράθηκαν κατά καιρούς να τις συνέχιζαν να διευρύνονται, γεγονός που απέδειξε τελικά ότι τα αιτία εξακολουθούσαν να ωφιστανται και επιδρούσαν δυσμενώς: αφ' ενός επὶ τῆς στατικής επάρκειας του κτιρίου και επὶ των μημειακών εσωτερικών διακομήσεων αφ' ετέρου. (Οι οποίες σε ποσοτά 70% είχαν αποκλειθεί και καταστραφεί). Σ' αυτού συνεπέντε και το γεγονός ότι το κτίριο παρέμενε κλειστό - αρχηγόμοποιο ήταν τα τελευταία 15 χρόνια.

Η παρατήρηση της Διαγνώσης των ρωγμών, έγινε το 1976 επί δίμηνο. Οι ρωγμές, εσωτερικές και εξωτερικές, από τον ορόφο έφθαναν στο υπόγειο και φάρδανει περισσότερο (μεχρι 3 cm) από την ΒΔ στην ΝΑ γνωία, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η κίνηση γινόταν κατά τη διαγνώση της οικίας, από ΒΔ προς ΝΑ. Από τον μακροσκοπικό έλεγχο, τότε της κατάστασης του κτιρίου, αποδείχθηκε ότι οι ρωγμές οφείλονταν στην κακή ποιότητα του εδάφους θεμελίωσης που έχει σαθετολιθική συστάση (ελεύθιη συνοχή), ανομοιομορφία συστάσεως και υπάρχει τελική επιπέδου ολιοθήσεως μεταξύ των συμπαγών στρωμάτων).

Για να ΑΡΘΗ πλήρως η ΑΙΤΙΑ της ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΘΟΡΑΣ αφ' ενός, και ο ΚΙΝΑΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΚΟΛΗΣΕΩΣ της κυρίας ΟΨΕΩΣ του κτιρίου αφετέρου, κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν:

- I. σε Α' στάδιο η ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ.

II. και σε Β' στάδιο η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΛΗΣ της ΑΝΩΔΟΜΗΣ.

A. Με την συγκατάθεση του Υπ. ΠΕ η ιδιοκτήτρια δανειοδοτήθηκε από την Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος για τις εργασίες του Α' ΣΤΑΔΙΟΥ και μόνον.

Η επιχείρηση αυτή χονδρικά περιελάμβανε τις εξής εργασίες:

1. την κατασκευή 3 αντηρίδων, στις ΝΑ, ΒΔ γνωίες και στο μέσον της κύριας όψης (κάτω απ' την κλίμακα εισόδου) και πτν
2. κατασκευή 2 βάσεων ελκυστήρων, επι ουγίους εδάφους, στις ΒΔ και ΝΑ γνωίες, στις οποίες αγκυρώθηκαν 2 ελκυστήρες οι οποίοι συνδέθηκαν με τις αντηρίδες και μεταξύ τους με Δοκό από σκυρόδεμα που θεμελώθηκε κι αυτή επί ουγίους, επίσης, εδάφους;

B. Το Β' ΣΤΑΔΙΟ δηλαδή της ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΛΗΣ της ΑΝΩΔΟΜΗΣ όρχισε σε 4 χρόνια μετά, γιατί έπρεπε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση μέρους της δαπάνης του έργου και αυτό ήταν δυνατό εκείνη την εποχή μόνο με το ΝΔ1313/1972 (άρθρο 13 παρ. 2) «περι ενιαχώρεως της Τουριστικής αναπτυξέως».

Έτσι, με τη συγκατάθεση ΕΟΤ και ΥΠΠΕ, όρχισαν

- I. οι εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, και ταυτόχρονα,
- II. οι εργασίες ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ του ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ σε ΞΕΝΟΝΑ.

Το ΔΕΥΤΕΡΟ αυτό ΣΤΑΔΙΟ, περιελάμβανε τα εξής:

- I. στην πρώτη φάση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΛΗΣ της ΑΝΩΔΟΜΗΣ που απένεινε από το προηγούμενο έργο, κι αφορούσε τις εργασίες:
- I.1. επέμβαση στη στέγη, αποκατά-



3. Εργασίες υποστήλωσης κυρίας όψης (όλη η σκάλα της κυρίας εισόδου αρκώδης για να γίνουν οι εργασίες και αποκαταστάθηκε στην αρχική της μορφή).



4. Επέμβαση στη στέγη διακρίνονται τα ζευκτά, οι τεγίδες και το πέτωμα που είχαν «σελλώσει», και τα καρφιά που από την υγρασία οκυρώσαν και αχρηστεύθηκαν οι συνδέσεις.



5. Κατασκευή υδρρόρρος στέγης, ενσωματωμένη στο περιμετρικό στηθαίο.



6. Διάσωση των κυκλαδικών του Ακροπόλεων (πριν και μετά).

σταση των ζημιών της κι εκ νέου επικεράμωση.

Τα «φαλιδιά» (δικτυωτά ζευκτά) της στέγης με σαπιομένα ή καταπονημένα καδρόνια, απομονώθηκαν, αποκόπηκαν και αντικαταστάθηκαν από νέα.

1.2. Ενίσχυση και δέσιμο όλου του

κτιρίου πάνω, με περιμετρική δοκό - σενάρι, στο ύψος του στηθαίου στέγης, που έδεσε κι όλο το περιμετρικό μαρμάρινο γείσο. Το σενάρι, πάλι στην εσωτερική πλευρά διαμορφώθηκε σε κανάλι περισυλλογής των ομβριών της στέγης.

1.3. Ενίσχυση και δέσιμο του φέρον-


τος σκελετού, μεταξύ των ισογείου - ορόφου - στέγης με την κατασκευή πλάκων που ενωνούν, μαζί, τους εγκάρασιους στην κύρια όψη φέροντες τοίχους. Οι πλάκες αυτές σε επιλεγμένα μέρη, δημιουργήσαν παταρία πάνω από τους χώρους των λουτρών και μείωσαν το αντιστριθηκό υψός των 4,0 μέτρων στους χώρους αυτούς.

1.4. Διεύρυνση και πλήρωση των ρωγμών με τοιμεντενέσεις σε βάθος, μέσα στη λιθόδομη.

1.5. Αποκατάσταση των εσωτερικών γύμνινων διακομήσεων και κυριώς των εξωτερικών μαρμάρινων επενδύσεων. Στα μαρμάρινα γείσα της στέψης, σηκωθήκε το στηθαίο για να τοποθετηθούν οι μαρμάροιλιθοί στη θέση τους και στο Ν.Δ. παράθυρο του ορόφου μαρμάρινοι λαμπάδες (παραστάδες) και υπέρθυρο επανήλθαν στη θέση τους με μηχανική έλξη, κι έγινε η «συρραφή» τους με τοιμεντενέσεις στον τοίχο.

II. στη δεύτερη φάση (και παράλληλα σχεδόν) για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ του ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ, οι εργασίες αφορούσαν:

II.1. την αλλαγή της εσωτερικής οργάνωσης του κτίσματος με την αφαίρεση του θοηθητικού κλίμακοστασίου και την κατάργηση των βοηθητικών χώρων της διώρωφης αυτής μονοκατοικίας.

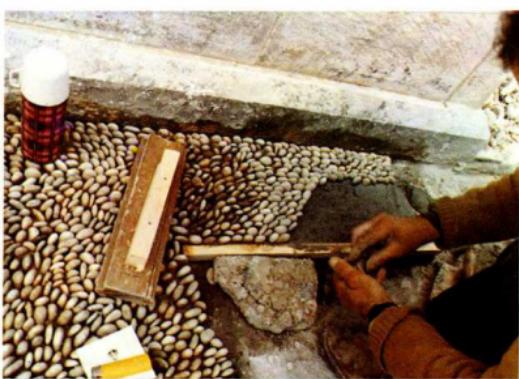

7. Επανακατσκευή των δοτσαλωτών δαπέδων (με δότσαλα που είχε συγκεντρώσει και διαφυλάξει η ίδιοκτήτρια).



8. Η σκάλα προς τον όροφο μετά την συντήρηση της και την αποκατάσταση του αρχικού διάκοσμου.



9α, 8. Η κεντρική αίθουσα πριν και μετά την επέμβαση (με την ίδια αρχική επιπλωση του σπιτιού).

II.2. Εμπλουτισμό του κτίσματος με νέους «ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με την κατασκευή ιδιαίτερων λουτρών για κάθε κύριο δωμάτιο. Κι εδώ είναι ολοφάνερη η προσπάθεια ώστε να κρατηθεί η συμμετρία της κάτωνης.
II.3. Πλήρης εκανονισμός του κτιρίου με δίκτυο Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Θέρμανσης, Ηλεκτρισμού, Τηλεφονού. Το δίκτυο Ύδρευσης του κτιρίου εξυπηρετείται σήμερα και από το δίκτυο της πόλης και από την παλιά υδατοδέξαμενη - στέρνα, ενώ η συνεχής παροχή θερμού υδάτος εξασφαλίστηκε με τους ηλιακούς συλλέκτες που υπάρχουν κρυμμένοι στη στέγη και από την κεντρική θέρμανση (με λεβήτα) του κτιρίου.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο χρωματισμό του κτιρίου, στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και το σωστό κινητό εξόπλισμό. Στις εξυπερικές επιφάνειες το χώραμα αναμιχήθηκε με το επίχρισμα ενώ εσωτερικά με τη βοηθεία της ιδιοκτητηρίας αποκαταστάθηκε σήμερα πάλι. Στην αυλή το βοτσαλότο διαδέρμα αποκαταστάθηκε στο ίδιο σχέδιο όπως παλιά, χάρις στα βότσαλα που έσωσε απ' την καταστροφή και συμμάζεψε η ιδιοκτητήρια.

Για τον κινητό εξόπλισμό - επιπλώση χρηματοποιήθηκαν πολιά έπιπλα που διασωθήκαν μαζί με το κτίριο, αλλά και νέα, σε σχέση με την παλιά εσωτερικό διάκοσμο και όλη τη γραμμή του κτιρίου.

Στο Α' ΣΤΑΔΙΟ.

— Ο μακροσκοπικός έλεγχος της κατάστασης του κτιρίου έγινε από τον εδαφομηχανικό κ. Κοτζά.

— Η μελέτη εξεμεινάστηκε και ενισχύστηκε της θεμελίωσης από τον πολιτικό μηχανικό κ. Ζαννή Μιχάλοβης.

— Μελέτη 1976 - Κατασκευή 1976.

— Προϋπολογισμός 700.000 δρχ.

Οικονομική ενίσχυση - δάνειο 500.000.

Τελική δαπάνη 800.000 δρχ.

Στο Β' ΣΤΑΔΙΟ

— Η μελέτη Συντήρησης - Επισκευής της Ανώδομης και μετατροπής του κτίσματος σε ξενώνα από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Αναστάσιο Κάρτα.

— Πολιτικός Μηχανικός κ. Γίαννης Τσουγιάννης.

— Μελέτη 1981 - Κατασκευή 1981-84.

— Προϋπολογισμός 8.000.000 δρχ.

Οικονομική ενίσχυση - επιχορήγηση 2.275.000 δρχ.

Οικονομική ενίσχυση - δάνειο - 5.000.000 δρχ.

Τελική δαπάνη - 11.000.000 δρχ.

— Γεν. Επιβλέπων στα Α και Β ΣΤΑΔΙΑ Αναστάσιος Κάρτας.